

78

INFORME TÉCNICO

Junta de culata VW Crafter /
Amarok 2.0
TDI 10195900 -10220400



MOTIVO

Informar al cliente acerca del corte por año de fabricación y de las **diferencias existentes** entre las juntas de culata 10195900 y 10220400.

DESARROLLO


Los motores 2.0 TDI que montan los vehículos VW Crafter y Amarok, sufrieron un cambio de referencia de junta de culata en octubre de 2013 debido a un cambio de diseño, pasando de montar la junta 10195900 a la 10220400.

En la siguiente tabla indicamos los vehículos implicados:


MODELO	TIPO DE MOTOR	POTENCIA (CV)	FECHA DE CONSTRUCCIÓN	JUNTA DE CULATA	
				HASTA 10-2013	DESDE 11-2013
CRAFTER	CKTB	109	05.11 - 12.16	10195900	10220400
	CKTC	136	05.11 - 12.16		
	CKUC	142	10.11 - 12.16		
	CKUB	163	07.11 - 12.16		
	CSNA	163	07.11 - 12.16		
AMAROK	CNFA	122	09.10 -		
	CNFB	140	07.12 -		
	CNEA	180	11.11 -		
	CSHA	180	11.11 -		

En el momento de la sustitución de la junta de culata, se debe tener **especial precaución en seleccionar la correspondiente junta** en función de la fecha de producción del vehículo.

Si no se tuviese clara la fecha de producción, también es posible **identificar** la junta que viene instalada en el vehículo **mediante unas muescas identificativas**.

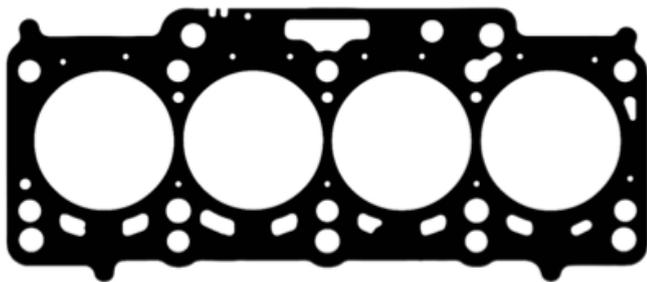

10195900

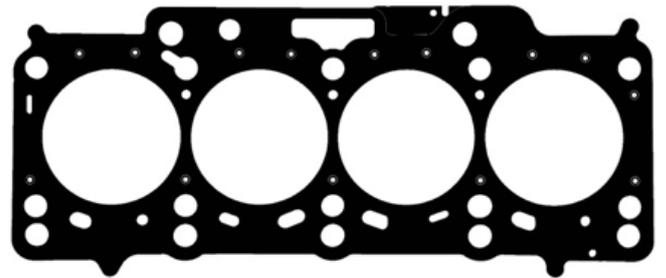

10220400

MUESCAS		REF. AJUSA	OEM VW
DISPOSICIÓN	#		
	1	10195900	03L103383BM
	2	10195910	03L103383BN
	3	10195920	03L103383BP

MUESCAS		REF. AJUSA	OEM VW
DISPOSICIÓN	#		
	1	10220400	03L103383DC
	2	10220410	03L103383DD
	3	10220420	03L103383DE